



KIA


Xceed

09/2019 -


Cat. No. K/072

E20

55R02/00*006241*00

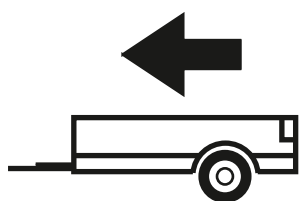

1600kg

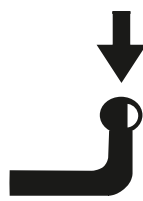

100kg

D = 8,60kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg





IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

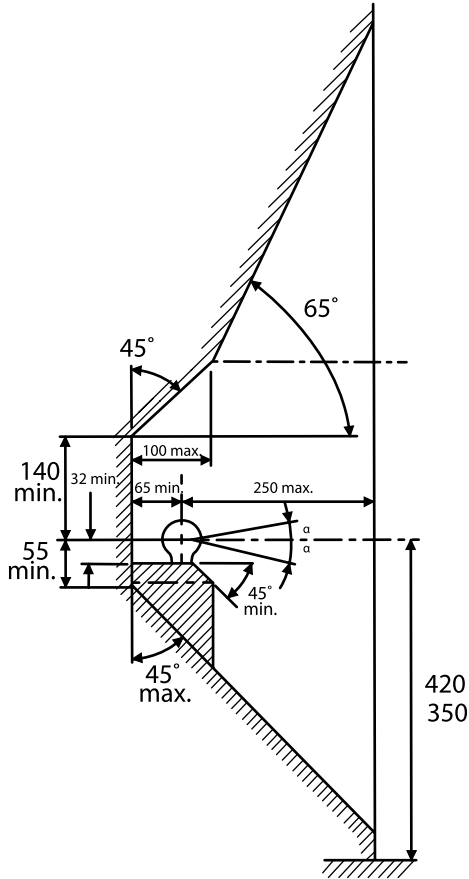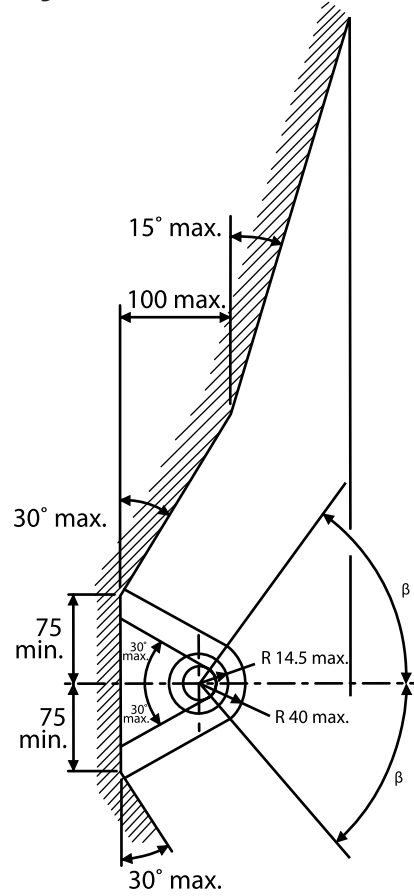Rys. 25a**Rys. 25b**

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.02 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


FR L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.02 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.









GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.02 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


DE Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.02 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

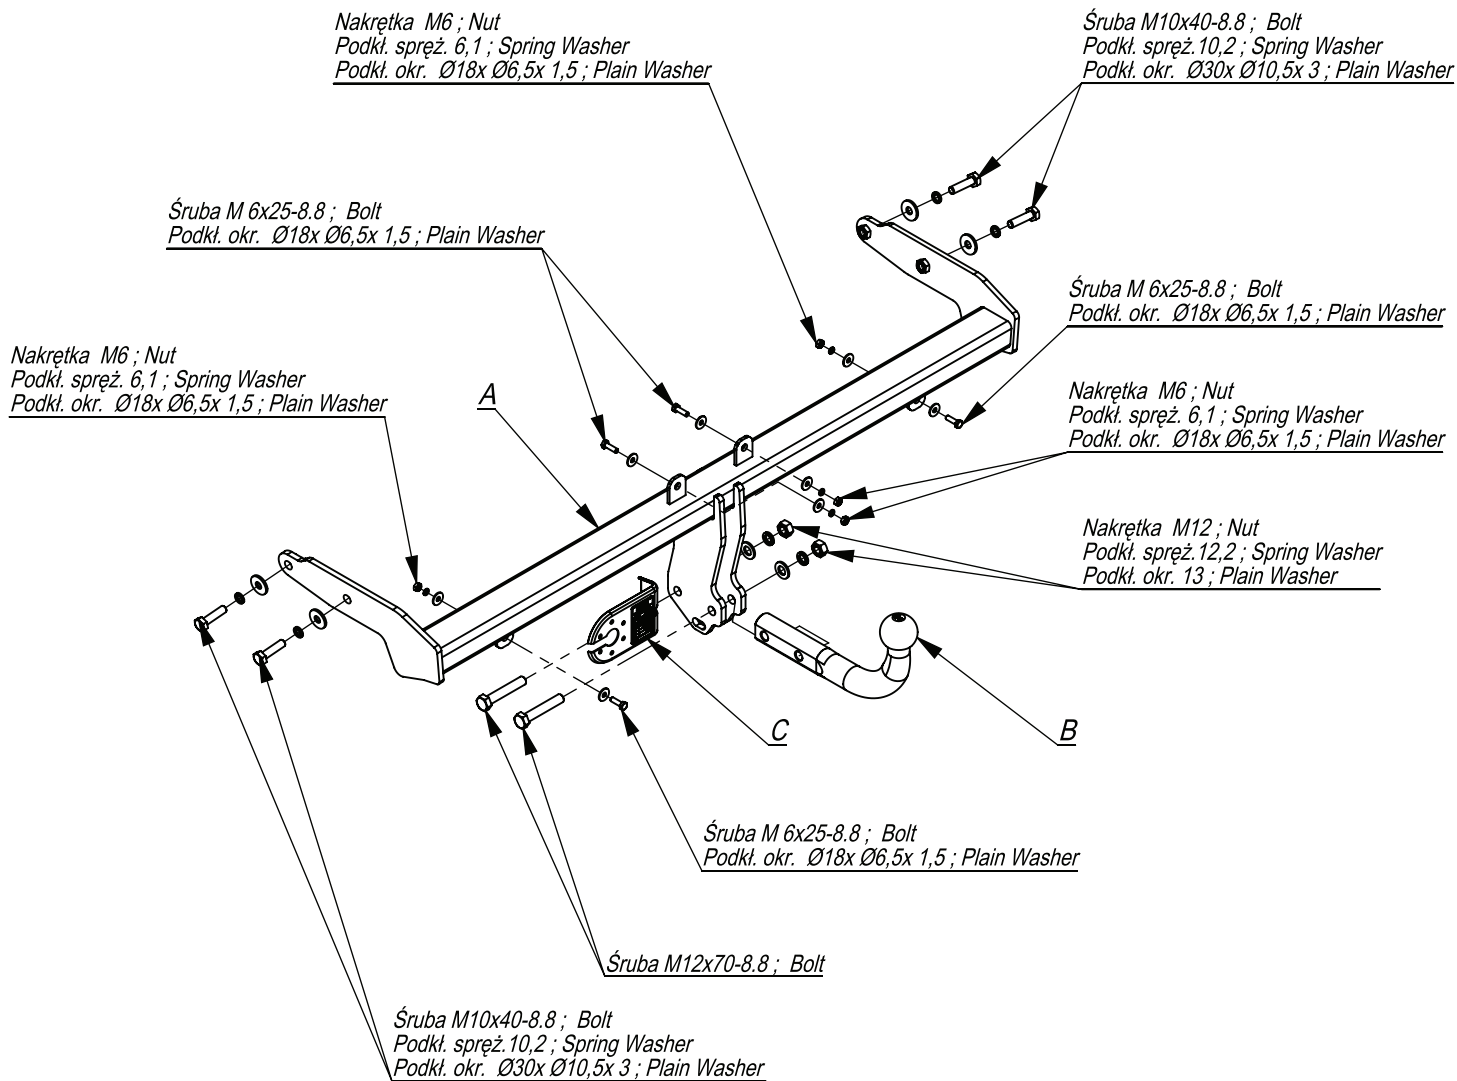Moment skręcący dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

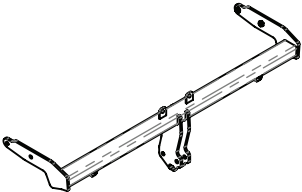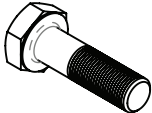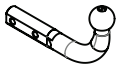



	A	x1		M12x70	2	
				M10x40	4	
				M6x25	4	
	B	x1		M12	2	
				M6	4	
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	4	
					Ø18xØ6,5x1,5	8
					13	2
				12,2	2	
				10,2	4	
				6,1	4	

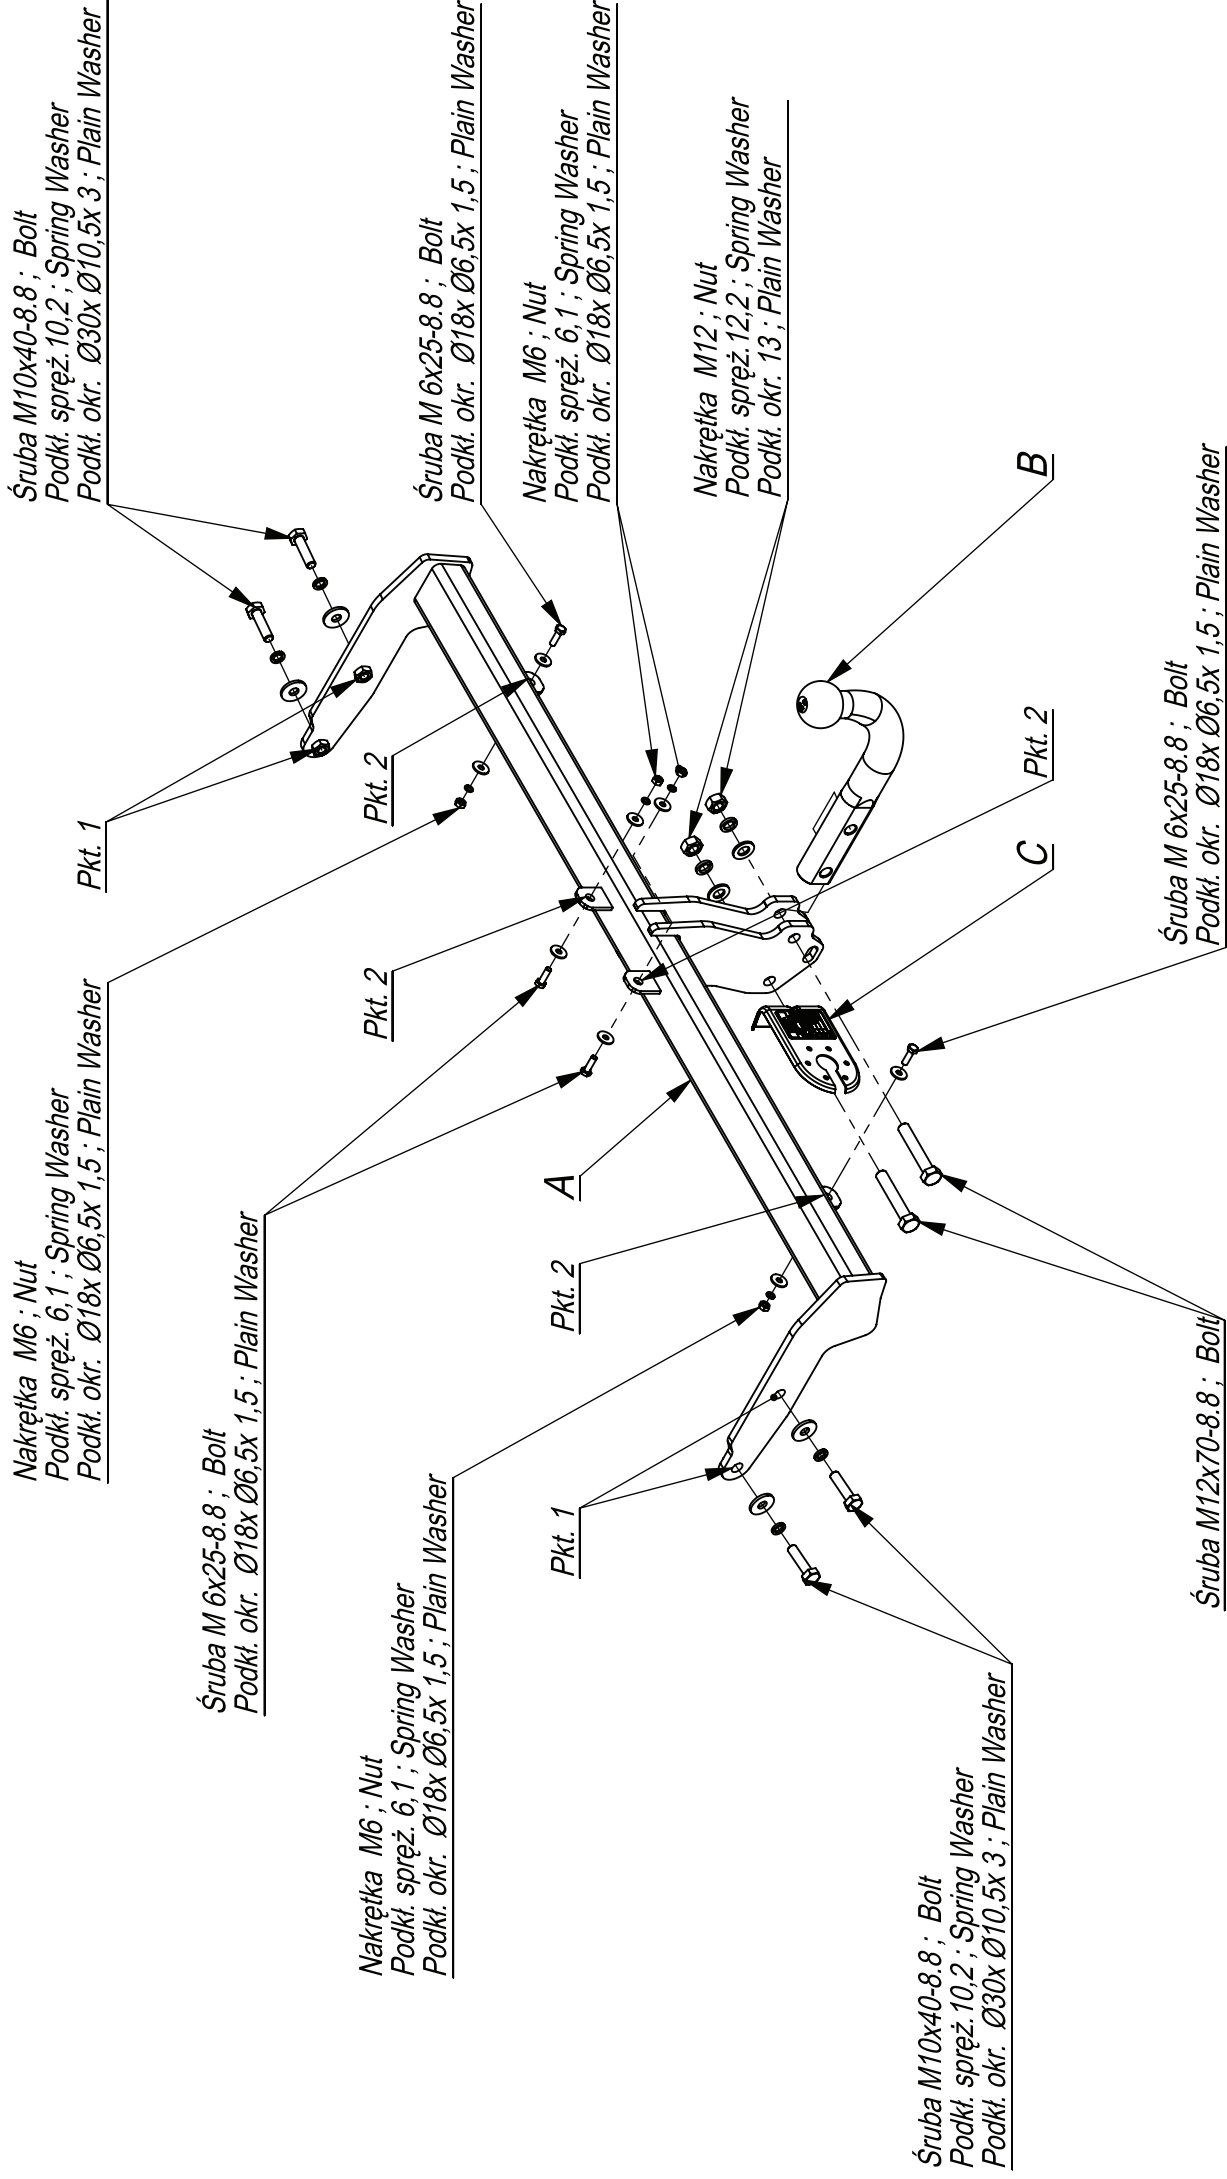

Nakrętka M6 ; Nut
 Podkt. spręż. 6,1 ; Spring Washer
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Śruba M10x40-8.8 ; Bolt
 Podkt. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkt. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M 6x25-8.8 ; Bolt
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Nakrętka M6 ; Nut
 Podkt. spręż. 6,1 ; Spring Washer
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Śruba M 6x25-8.8 ; Bolt
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Nakrętka M6 ; Nut
 Podkt. spręż. 6,1 ; Spring Washer
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
 Podkt. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M10x40-8.8 ; Bolt
 Podkt. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkt. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M 6x25-8.8 ; Bolt
 Podkt. okr. Ø18x Ø6,5x 1,5 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt



- Odkręcić zderzak i lampy.
- Udrożnić technologiczne otwory z gwintami w podłużnicach.
- W otwory podłużnic wsunąć belkę zaczepu A i poprzez technologiczne otwory w podłużnicy skręcić śrubami M10x40 8.8 (pkt 1).
- Przymocuj przewód z czujnikami do haka holowniczego (pkt 2).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Wykonać w zderzaku wycięcie na uchwyt kuli.
- Założyć zderzak i lampy.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the bumper and lamps.
- Clear the technological holes with the threads in the frame side members.
- Insert the main bar A in the holes of frame side members and screw through the technological holes in the frame side members with bolts M10x40 8.8 (point 1).
- Attach the cable with sensors to the towbar (point 2)
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Assemble the bumper and lamps.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

- Dévissez les lampes, le pare-chocs et le renfort.
- Déboucher les fileté trous technologiques dans des longerons.
- Glisser la barre d'attelage A dans les orifices des longerons et a travers les trous technologiques dans le longeron, les serrer a l'aide des boulons M10x40 8.8 (point 1).
- Fixez le câble avec les capteurs à la barre de remorquage (point 2).
- Exécuter une encoche dans la partie inférieure du pare-chocs, pour l'encastrement de la boule.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l'installation électrique. Visser la boule et la tôle de la prise électrique.

- Die Rückleuchten, die Stoßstange abschrauben.
- Die Gewindebohrungen in den Längsträgern säubern.
- Setzen Sie die Seitenelemente der Hauptleiste in die Metallklammern ein und schrauben Sie sie mit den Schrauben M10x40 8.8 fest (Punkt 1)
- Befestigen Sie das Kabel mit Sensoren an der Anhängerkupplung (Punkt 2).
- Einen Ausschnitt im unteren Teil der Stoßstange, in ihrer Achse.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemäß der Tabelle an.
- Die elektrische Installation anschließen.
- Die AHK-Kugel und die Steckdosenplatte festziehen.

- Desenrosque las lámparas, el parachoques.
- Limpiar los orificios tecnológicos roscada en los largueros.
- Apretar la barra del gancho A com tornillos M10x40 8.8 (punto 1).
- Conecte el cable con sensores a la barra de remolque (punto 2).
- Cortar la parte inferior del parachoques, en su eje, para una abertura para el soporte del balón.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.
- Conectar la instalación eléctrica.

